



ชื่อลำน้ำ หินดำ เป็นสาขาของแม่น้ำ แม่จาง/ยม ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 17 มิถุนายน 2568
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ตำบล แม่ป่าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

| พิกัดเริ่มปัญหา | | | | พิกัดสิ้นสุดปัญหา | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|------|-----|------|------|------|----------|------|----------|------|
| X(UTM) | 572380 | Y(UTM) | 1990830 | X(UTM) | 572380 | Y(UTM) | 1990830 | | | | | | | | | |
| หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา | | | กว้าง (เมตร) | | ลึก (เมตร) | | ความชันตลิ่ง | | | | | | | | | |
| หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา | | | 4 | | 1 | | 1:1 | | | | | | | | | |
| หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา | | | 1 | | 1 | | 1:1 | | | | | | | | | |
| หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ทางน้ำเปิด | | | - | | - | | - | | | | | | | | | |
| - สะพาน | | | - | | - | | ความยาวช่องตอม่อ | | - | เมตร | | | | | | |
| | | | | | | | จำนวนตอม่อ | | - | ช่อง | | | | | | |
| - กรณีที่ตลอด | | | ท่อกลม | | เส้นผ่านศูนย์กลาง | | - | เมตร | ยาว | | - | เมตร | จำนวนท่อ | | - | ช่อง |
| | | | ท่อเหลี่ยม | | กว้าง | | 2 | เมตร | สูง | 2 | เมตร | ยาว | 5 | เมตร | จำนวนท่อ | |
| - อื่นๆ | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา | | | 4 | | 1 | | 1:1 | | | | | | | | | |

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร การคาดผิวของลำน้ำ ไม่คาดผิว วัสดุที่ใช้คาดผิวของลำน้ำ -
 ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ น้อย ความถี่ที่เกิดความเสียหาย 2-4 ปีครั้ง ระดับความเสี่ยง น้อย

สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

- > โดยธรรมชาติ การทับถมของตะกอน (ลำน้ำตื้นเขิน) วัชพืช (-)
- > โดยมนุษย์ จาก -

ระดับการกีดขวาง น้อย คิดเป็น 1-30%

หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าก

โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ ไม่ได้ผล

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีในแผน

| สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ | แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น |
|---|---|
| เป็นท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ใช้เป็นทางข้ามชั่วคราวเข้าพื้นที่ทำการเกษตร ยอมให้มีการไหลผ่านข้ามเส้นทางได้ในช่วงน้ำหลาก หน้าตัดลำน้ำก่อนและหลังท่อลอดดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ ท่อลอดเหลี่ยมดังกล่าวมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดของลำน้ำ มักมีเศษวัชพืชและตะกอนมาติด ทำให้ระดับน้ำด้านเหนือน้ำสูงกว่าปกติในปีที่มีปริมาณน้ำมากทำให้เอ่อล้นตลิ่ง | ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 1.74$ ตารางกิโลเมตร $L_0 = 1.34$ กิโลเมตร $H = 290$ เมตร $C = 0.20$ $t_c = 0.15$ ชั่วโมง $I = 149.00$ มิลลิเมตร/ชั่วโมง อัตราการไหลสูงสุด = 14.44 ลบ.ม./วินาที Return period = 10 ปี หน้าตัดระบายน้ำมีขนาดที่เหมาะสมแล้ว ควรวางมาตรการขุดลอก กำจัดวัชพืช กิ่งไม้และสิ่งปฏิกูลในลำน้ำเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ความลาดชันท้องน้ำ 0.005 |

รูปภาพประกอบ

