



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM051400801

ชื่อฝาย ทูวังกา ชื่อลำน้ำ ทูวังกา ลำน้ำสาขาของ แม่งวง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 23 พ.ค. 68  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ปางกำแพงหิน ตำบล เทพเสด็จ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2528 อายุฝาย >40 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน ไซ้แบบมาตรฐาน : กรมชลประทาน

พิกัดฝาย			
X(UTM)	537159	Y(UTM)	2096073

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกรตรง	ความสูงสันฝาย : 1.2 เมตร	ความยาวสันฝาย : 5 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 0.5*0.5	จำนวน : 2 ชุด
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			ชนิดเครื่องยกบาน : เครื่องก้านคันชัก
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือหน้า : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือหน้า : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	
			

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ		สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
	<p><b>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</b></p> <p>A = 5.37 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 9.3 กิโลเมตร</p> <p>LC = 4.65 กิโลเมตร</p> <p>H = 675 เมตร</p> <p>s = 0.07</p> <p>c = 0.2</p> <p>I = 71.93 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 21.49 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b></p> <p>ฝายคอนกรีต มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : สภาพปกติ ไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ มีตะกอนทรายสะสมปริมาณมาก ส่วนเหนือน้ำ : สภาพปกติ ไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ มีตะกอนทรายสะสมปริมาณมาก ส่วนควมคุมน้ำ : ฝายมีโครงสร้างแข็งแรงสามารถต้านแรงดันน้ำได้อย่างปลอดภัย แต่มีตะกอนสะสมปริมาณมาก ส่วนท้ายน้ำ : สภาพปกติ ไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : สภาพปกติ ไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : มีตะกอนทรายสะสมหน้าฝายปริมาณมาก หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นฝายที่ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำ จึงเกิดการสะสมของตะกอนทรายในปริมาณมากภายในระยะเวลาอันสั้น อันเป็นผลจากการไหลบ่าของน้ำที่พัดพาตะกอนลงมาสะสมบริเวณหน้าฝาย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b></p> <p>ฝายมีโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถต้านแรงดันน้ำได้อย่างปลอดภัย แต่เนื่องจากเป็นฝายต้นน้ำ ที่มักจะมีการสะสมของตะกอนทรายในเวลาที่ยาวเร็ว จึงควรมีการวางแผนการสำหรับการขุดลอกที่มีความถี่ในการขุดลอกมากกว่าฝายในพื้นที่ราบ เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอนหน้าฝาย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ</p>