



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM070100201

ชื่อฝาย บ้านดวงดี ชื่อลำน้ำ เหมืองแดง ลำน้ำสาขาของ แม่เส้า ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง วันที่สำรวจ 8 พ.ค. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดวงดี ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. - อายุฝาย มากกว่า 15 ปี หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลแม่ริม ออกแบบเอง

พิกัดฝาย			
X(UTM)	495032	Y(UTM)	2091371
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง	ความสูงสันฝาย : 2 เมตร	ความยาวสันฝาย : 4 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 2x1.5	จำนวน : 1 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือหน้า : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ไม่มีตะกอน	2. ส่วนเหนือหน้า : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ไม่มีตะกอน
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ไม่มีตะกอน	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ไม่มีตะกอน
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 0.65 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 1.78 กิโลเมตร</p> <p>LC = 0.89 กิโลเมตร</p> <p>H = 15 เมตร</p> <p>s = 0.01</p> <p>c = 0.2</p> <p>l = 93.06 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 3.35 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายคอนกรีตขนาดเล็กกั้นลำเหมืองแดง มีอายุมากกว่า 15 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือหน้า : ไม่มี ส่วนเหนือหน้า : ลาดด้านข้างมีสภาพปกติใช้งานได้แม้มีวัชพืชอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนควบคุมน้ำ : กำแพงข้างของช่องระบายทรายพบรอยแตกร้าวเล็กน้อย แต่โดยรวมยังอยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : ลาดคอนกรีตด้านข้างมีการกัดเซาะและทรุดตัวเล็กน้อย</p> <p> อีกทั้งยังถูกรบกวนจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ทำให้เกิดการแตกร้าวมาก ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มี ระบบส่งน้ำ : ไม่มีระบบส่งน้ำ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ปริมาณตะกอนอยู่ในระดับปกติ</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ควรดำเนินการปรับปรุงส่วนท้ายน้ำโดยการรื้อถอนต้นไม้และซ่อมแซมบริเวณลาดด้านข้างที่เกิดการแตกร้าวและทรุดตัว เพื่อป้องกันการขยายตัวของความเสียหายและรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างในระยะยาว</p>