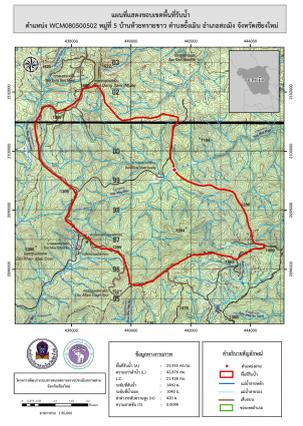


พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 25.95 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 42.88 กิโลเมตร</p> <p>LC = 21.44 กิโลเมตร</p> <p>H = 420 เมตร</p> <p>s = 0.01</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 5.9 ลบ.ม./วินาที</p> 	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายขุนขานหลวงกั้นลำน้ำแม่ขานเป็นฝายประเภทไหลตกตรง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2533 มีอายุฝาย 35 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างเป็นลำน้ำเดิม ไม่มีการตาดมัว มีตะกอนสะสมปริมาณมาก สามารถใช้งานได้ ส่วนเหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างตรวจประเมินไม่พบความเสียหาย มีตะกอนสะสมปริมาณมาก สามารถใช้งานได้ ส่วนควบคุมน้ำ : ฝายควบคุมและกำแพงข้างรวมทั้งส่วนอื่นๆ ไม่พบความเสียหายจากการแตกกร้าว หรือทรุดตัว โครงสร้างยังมีความแข็งแรงในการทดน้ำ สามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : พื้นตะเข้ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มความแข็งแรง ส่วน Protection ท้ายน้ำ : พื้นและลาดด้านข้าง ไม่พบเจอความเสียหายจากการทรุดตัว หรือเคลื่อนตัว มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย สามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : ไม่ได้ทำการตาดมัวเป็นลำเหมืองดิน มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย สามารถใช้งานได้ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ตะกอนสะสมหน้าฝายปริมาณมาก</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาของ ฝายขุนขานหลวง คือควรดำเนินการขุดลอกตะกอนสะสมบริเวณหน้าฝาย เหนือน้ำ ท้ายน้ำ และระบบส่งน้ำ เพื่อลดการตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และควรปรับปรุงเพิ่มความแข็งแรงของพื้นตะเข้ส่วนท้ายน้ำ ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น</p>