



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM100501101

ชื่อฝาย น้ำงาม ชื่อลำน้ำ น้ำงาม ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำกก ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 22 ก.ค. 68  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 หัวเมืองงาม ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่เอย จังหวัด เชียงใหม่  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2546 อายุฝาย มากกว่า 20 ปี หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน ใช้แบบมาตรฐาน : กรมชลประทาน

พิกัดฝาย			
X(UTM)	554522	Y(UTM)	2221788

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน	ความสูงสันฝาย : 2 เมตร	ความยาวสันฝาย : 18 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.2x1.6	จำนวน : 2 ชุด
อาคารบังคับน้ำ : มี	แบบเปิด : ฝั้งซ้าย	ชนิดบานประตู : บานตรง	ชนิดเครื่องยกบาน : เครื่องกว้านคันชัก
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีมาก	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีมาก
		 	
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
 		 	
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ		สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <p>แผนที่แสดงพื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ</p>	<p><b>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</b></p> <p>A = 34.72 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 37.22 กิโลเมตร</p> <p>LC = 18.61 กิโลเมตร</p> <p>H = 900 เมตร</p> <p>s = 0.02</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 7.5 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b></p> <p>ฝายคอนกรีตอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2541 มีอายุ 27 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : มองไม่เห็นจึงไม่สามารถประเมินได้ แต่มีปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ส่วนเหนือน้ำ : ใช้งานได้ตามปกติ ส่วนควบคุมน้ำ : ฝายควบคุมท่อดำและแตกร้าวเล็กน้อย โดยรวมยังมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : ส่วนพื้นมองไม่เห็น ลาดด้านข้างมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มี ระบบส่งน้ำ : ไม่มีระบบส่งน้ำ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ปริมาณตะกอนสะสมค่อนข้างมากโดยมีระดับที่สูงจนเกือบถึงระดับสันฝาย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b></p> <p>ฝายมีโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมอยู่ในสภาพดี</p> <p>อย่างไรก็ตามพบการสะสมของตะกอนบริเวณเหนือน้ำในปริมาณมากจนเกือบเท่ากับระดับสันฝาย</p> <p>ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการชลลอน้ำหรือกักเก็บน้ำ</p> <p>ควรวางแผนขุดลอกตะกอนอย่างเหมาะสมและดำเนินการกำจัดวัชพืชเป็นระยะเพื่อรักษาสภาพการใช้งานของฝายในระยะยาว</p>