



การตรวจสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM120100601

ชื่อฝาย ฝายเจ้าศรีหมีนหมู่ 6 ชื่อลำน้ำ เจ้าศรีหมีน ลำน้ำสาขาของ ปิง/เจ้าพระยา ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง วันที่สำรวจ 7 ก.ค. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หนองปิ้ง ตำบล ยูหว้า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2528 อายุฝาย 40 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลยูหว้า ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ : สภาตำบล

พิกัดฝาย			
X(UTM)	486402	Y(UTM)	2058685

ลักษณะทั่วไป


ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง ความสูงสันฝาย : 0.50 เมตร ความยาวสันฝาย : 3.0 เมตร
 ประติรูประบายน้ำ : ชนิดบานประตู : บานตรง ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.5*1.0 จำนวน : 2 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
 อาคารบังคับน้ำ : มี
 ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : ขนาดท้องคลองกว้าง : 1.5 เมตร ความยาวประมาณ : ระยะ 0.50 เมตรเป็นทอกลม และระยะอีกประมาณ 100 เมตรมีการทำเป็นรางคอนกรีตและระยะที่เหลือเป็นแบบรางเปิด กิโลเมตรเมตร
 คลองตาดคอนกรีต

ข้อมูลประวัติการซ่อม

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ		สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น	

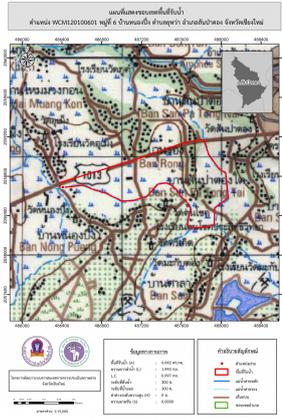

ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย

- A = 0.64 ตารางกิโลเมตร
- L = 1.99 กิโลเมตร
- LC = 1 กิโลเมตร
- H = 0.36 เมตร
- s = 0
- c = 0.2
- I = 39.45 มิลลิเมตร/ชั่วโมง
- Return period = 100 ปี

อัตราการไหลสูงสุด = 1.41 ลบ.ม./วินาที

สภาพโดยรวมของฝาย

ฝายคอนกรีตประเภทไหลตดตรง ก่อสร้างเมื่อราวปี พ.ศ. 2528 มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้าง ไม่พบเจอความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ส่วนเหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ส่วนควบคุมน้ำ : คอนกรีตมีสภาพเก่า ไม่สามารถต้านแรงดันน้ำช่วงหน้าฝนได้ ส่วนท้ายน้ำ : มีสภาพเก่าเสียหาย ควรได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น ส่วน Protection ท้ายน้ำ : สามารถใช้งานได้ มีการสะสมของตะกอนปริมาณปานกลาง ระบบส่งน้ำ : สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเสียหาย มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ตะกอนสะสมปริมาณน้อย

แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

ฝายคอนกรีตก่อสร้างมานานทำให้สภาพเก่า ไม่มีความแข็งแรงพอต่อการทนน้ำ และด้านการไหลของน้ำช่วงหน้าฝน ควรได้รับการปรับปรุง พร้อมทั้งควรมีมาตรการขุดลอกและกำจัดวัชพืชเป็นระยะ