



การตรวจสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM130101101

ชื่อฝาย แม่ออนจุดที่ 4 ชื่อลำน้ำ แม่ออน ลำน้ำสาขาของ แม่กวง/แม่น้ำปิง ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง วันที่สำรวจ 29 เม.ย. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 น้อย ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. อายุฝาย มากกว่า 10 ปี หน่วยงานรับผิดชอบ ไม่ทราบ ออกแบบเอง

พิกัดฝาย

X(UTM)	510563	Y(UTM)	2071784
--------	--------	--------	---------

ลักษณะทั่วไป

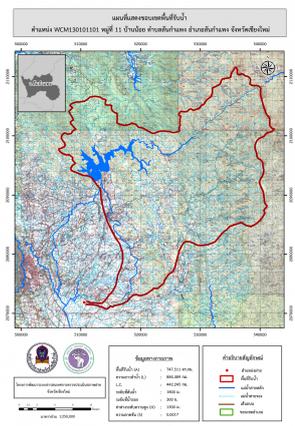
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตดตรง	ความสูงสันฝาย : 0.3 เมตร	ความยาวสันฝาย : 3 เมตร
ประตูระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1x0.15
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี	จำนวน : 1 ชุด	ชนิดเครื่องยกบาน : -
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร
		ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
 		 	
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 747.51 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 884.49 กิโลเมตร</p> <p>LC = 442.24 กิโลเมตร</p> <p>H = 1500 เมตร</p> <p>s = 0</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 95.32 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายคอนกรีตอายุมากกว่า 10 ปี เป็นฝายไหลตกรังมีความกว้างและความสูงสันฝายไม่มากนัก อยู่ในคลองชลประทาน มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : มีลาดด้านข้างของคลองชลประทานเป็น Protection เหนือน้ำที่ยังใช้งานได้ปกติ ส่วนเหนือน้ำ : มีลาดด้านข้างของคลองชลประทานเป็นส่วนเหนือน้ำที่ยังใช้งานได้ปกติ ส่วนควมคุมน้ำ : กำแพงข้างของประตูระบายน้ำหรือทรายมักเกิดการกัดเซาะและการแตกร้าว ปานกลางจนเห็นเหล็กเสริม แต่ฝายยังใช้งานได้ปกติ ส่วนท้ายน้ำ : พื้นมีรูโพรงมากเนื่องจากน้ำกัดเซาะแต่ยังใช้งานได้ปกติ ลาดด้านข้างของคลองชลประทานเป็นส่วนท้ายน้ำที่มีรูโพรงมากแต่ยังใช้งานได้ปกติ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มี ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : มีการสะสมของตะกอนน้อย</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>มีสภาพโดยรวมปกติ ควรวางแผนการขุดลอกกำจัดวัชพืช และเศษกิ่งไม้ตามเวลาที่เหมาะสม รอยต่อระหว่างลาดด้านข้างของคลองชลประทานกับพื้นที่ท้ายน้ำเกิดรูโพรงขนาดใหญ่ เนื่องจากน้ำกัดเซาะ ดังนั้นควรสร้างคันตะเข้พร้อมกับเทพื้นคสล. ในส่วนท้ายน้ำเพื่อลดพลังงานของน้ำที่จะกัดเซาะ</p>