



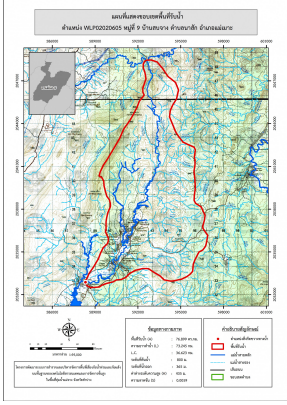
ชื่อฝาย **ชื่อลำน้ำ** แม่น้ำจาง **ลำน้ำสาขาของ** แม่น้ำวัง **ประเภทลำน้ำ** แม่น้ำสาขา **วันที่สำรวจ** 13 ก.ค. 66
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สบจาง **ตำบล** นาสัก **อำเภอ** แม่เมาะ **จังหวัด** ลำปาง
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. **อายุฝาย** มากกว่า 15 ปี **หน่วยงานรับผิดชอบ** อบต.นาสัก **ออกแบบเอง**

พิกัดฝาย			
X(UTM)	588352	Y(UTM)	2032835

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายสันกว้าง	ความสูงสันฝาย : 2.00 เมตร	ความยาวสันฝาย : 18.00 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.00*1.80	จำนวน : 1 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดกันคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ		สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
	<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 76.9 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 73.25 กิโลเมตร</p> <p>LC = 36.62 กิโลเมตร</p> <p>H = 435 เมตร</p> <p>s = 0.01</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 121.82 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>เป็นฝายในความรับผิดชอบของ อบต.นาสัก โดยได้รับโอนที่ว่าการอำเภอ มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้</p> <p>ส่วนเหนือน้ำ : กัดเซาะ ทรุ่ตัว แดกร้าวน้อย เคยถูกกัดเซาะพังมาแล้วปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมจากทาง อบต.นาสัก และใช้งานได้ปกติ</p> <p>ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะน้อยสภาพโดยรวมปกติ</p> <p>ส่วนท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะ ทรุ่ตัว และแดกร้าวปานกลาง สภาพใช้งานได้ มีวัชพืชขึ้นน้อย</p> <p>ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะทรุ่ตัว แดกร้าว มีรูโหว่ และมีการเคลื่อนตัวมาก มีวัชพืชขึ้นน้อย</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ตัวฝายในส่วนเหนือน้ำ และส่วนควบคุมน้ำมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ แต่ส่วนท้ายน้ำ และส่วน Protection ท้ายน้ำ ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากควรปรับปรุงโดยการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะเพื่อให้ตัวฝายนี้มีอายุการใช้งานต่อไป และควรวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่</p>