



ชื่อฝาย **ชื่อลำน้ำ** **ห้วย** **ลำน้ำสาขาของ** **แม่น้ำจาง** **ประเภทลำน้ำ** **ลำห้วย** **วันที่สำรวจ** 11 ก.ค. 66  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 นาสันติราษฎร์ **ตำบล** **จางเหนือ** **อำเภอ** **แม่เมาะ** **จังหวัด** **ลำปาง**  
**ก่อสร้าง** **เมื่อปี พ.ศ.** 2528 **อายุฝาย** 38 **หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมชลประทาน **ออกแบบเอง**

พิกัดฝาย			
X(UTM)	587753	Y(UTM)	2036914

**ลักษณะทั่วไป**

ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน ความสูงสันฝาย : 1.80 เมตร ความยาวสันฝาย : 18.00 เมตร  
 ประตุน้ำ : ไม่มี ชนิดบานประตู : - ขนาด (กว้าง\*สูง) : - จำนวน : - ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -  
 อาคารบังคับน้ำ : มี  
 ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต ขนาดกันคลองกว้าง : 0.70 เมตร ความยาวประมาณ : 2.00 กิโลเมตรเมตร

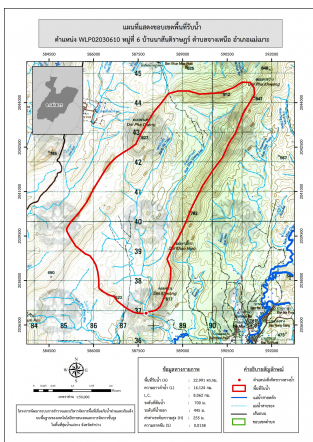
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

**ผลการตรวจสอบสภาพฝาย**

**สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)**

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีมาก	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีมาก
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง

**พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ** **สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น**

 <p><b>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</b>            A = 22.99 ตารางกิโลเมตร            L = 16.12 กิโลเมตร            LC = 8.06 กิโลเมตร            H = 255 เมตร            s = 0.02            c = 0.1            I = มิลลิเมตร/ชั่วโมง            Return period = 100 ปี            อัตราการไหลสูงสุด = 56.92 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b>            เป็นฝาย คลส. ที่ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ไม่ทราบสถานะปัจจุบันว่าโอนให้กับ อบต.จางเหนือ หรือไม่ มีองค์ประกอบ และสภาพฝายดังนี้            ส่วนเหนือน้ำ : ไม่สามารถมองเห็นสภาพเดิมได้เนื่องจากมีตะกอนหน้าฝายมาก มีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วนควบคุมน้ำ : มีการทาสีควบคุมน้ำออกเพื่อใช้ในการระบายน้ำทำให้ไม่สามารถ เก็บน้ำ และยกระดับน้ำเข้าคลองส่งน้ำได้            ส่วนท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะ ทรุดตัว แครก ร้าว มีรูโพรง ค่อนข้างมาก ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้            ระบบส่งน้ำ : เนื่องจากส่วนควบคุมฝายได้ถูกทาสีทำให้ไม่สามารถไหลเข้าคลองส่งน้ำได้ ประกอบกับมีตะกอนไหลเข้าไปในคลองทำให้ดินเขิน และอุดตัน</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b>            ตัวฝายได้รับความเสียหายมาก ควรรื้อถอน และก่อสร้างใหม่ให้มีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ และปริมาณน้ำหลาก            หมายเหตุ ข้อมูลใช้เพื่อการศึกษาวางแผน ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายและคดีความ</p>
--	--