



ชื่อฝาย ทุ่งนาดี ต.วังน้ำร้อน อ.แม่ต๋า จ.ลำปาง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 16 พ.ย. 66
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 06 แม่ต๋าใน ตำบล ปงตอน อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2534 อายุฝาย 32 หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ใช้แบบมาตรฐาน : มข.2527

| พิกัดฝาย | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| X(UTM) | 570608 | Y(UTM) | 2072831 |


| ลักษณะทั่วไป | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง | ความสูงสันฝาย : 1.20 เมตร | ความยาวสันฝาย : 16.00 เมตร | |
| ประตูระบายน้ำ : มี | ชนิดบานประตู : บานตรง | ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.20*1.20 | จำนวน : 10 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : - |
| อาคารบังคับน้ำ : มี | | | |
| ระบบส่งน้ำ : มี | ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต | ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.70 เมตร | ความยาวประมาณ : 2.00 กิโลเมตร |

| ปี พ.ศ. | รายการซ่อม | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|---------|------------|----------|----------|
| | | | |

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

| สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element) | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีมาก | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีมาก |
| | | | |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย |
| | | | |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย | 6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย |
| | | | |

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

| | |
|--|--|
| <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 48.065 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 56.466 กิโลเมตร</p> <p>LC = 28.233 กิโลเมตร</p> <p>H = 570 เมตร</p> <p>s = 0.0101</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 90.59 ลบ.ม./วินาที</p>  | <p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ตัวฝายค่อนข้างทรุดโทรมมากมีการปรับปรุงส่วนท้ายน้ำโดยทาง อบต.ปงตอนเมื่อปี พ.ศ.2566</p> <p>ตัวฝายไม่เหมาะกับการปรับปรุงสามารถใช้งานจนหมดสภาพแล้วจึงวางแผนก่อสร้างใหม่</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>"มีสภาพโดยรวมปกติยังสามารถใช้งานได้สภาพค่อนข้างทรุดโทรมไม่เหมาะกับการปรับปรุงสามารถใช้งานจนกว่าจะหมดสภาพหลังจากนั้นควรรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสม ควรวางแผนการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม"</p> |
|--|--|