


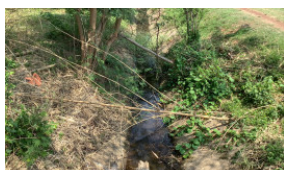


ชื่อฝาย ชื่อลำน้ำ ห้วยปung ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำวัง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 24 พ.ค. 66
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ป่าม่วง ตำบล น้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง
ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. อายุฝาย มากกว่า 10 ปี หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน ใช้แบบมาตรฐาน : กรมชลประทาน

พิกัดฝาย			
X(UTM)	549189	Y(UTM)	2008255
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายประตुरะบาย		ความสูงสันฝาย : 9.00 เมตร	ความยาวสันฝาย : 10.00 เมตร
ประตुरะบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 2.00*2.00	จำนวน : 2 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : เครื่องกว้านคั่นชัก
อาคารบังคับน้ำ : มี			
ระบบส่งน้ำ : มี	ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต	ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.60 เมตร	ความยาวประมาณ : 2.50 กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม		ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม		ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม		ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม
			

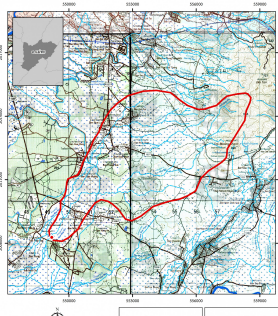พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ ด้านหน้า VLP1006801 พูสี 8 ด้านล่าง ด้านหน้า VLP1006801 พูสี 8 ด้านหน้า  ข้อมูลประกอบ - พื้นที่รับน้ำ : 34.58 ตารางกิโลเมตร - ความยาว (L) : 35.9 กิโลเมตร - ความสูง (H) : 17.95 กิโลเมตร - ความสูง (H) : 220 เมตร - ค่าสัมประสิทธิ์ (s) : 0.01 - Return period : 100 ปี - อัตราการไหลสูงสุด : 73.61 ลบ.ม./วินาที	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย A = 34.58 ตารางกิโลเมตร L = 35.9 กิโลเมตร LC = 17.95 กิโลเมตร H = 220 เมตร s = 0.01 Return period = 100 ปี อัตราการไหลสูงสุด = 73.61 ลบ.ม./วินาที สภาพโดยรวมของฝาย เป็นฝาย คสล. ที่ก่อสร้างโดยกรมชล เมืองค์ประกอบดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : มีการกัดเซาะ และทรุดตัวน้อย มีการถมดินกันลำนน้ำเพื่อทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำเนื่องจากประตูลระบายน้ำชำรุดรั่วไม่สามารถเปิด/ปิดได้ ส่วนเหนือน้ำ : มีการกัดเซาะ และทรุดตัวน้อย มีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะ และทรุดตัวน้อย ประตูลระบายน้ำรั่วไม่สามารถเปิด/ปิดได้ ส่วนท้ายน้ำ : สภาพโดยรวมสามารถใช้งานได้มีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วน Protection ท้ายน้ำ : สภาพปกติมีการกัดเซาะน้อย มีวัชพืชขึ้นน้อย ระบบส่งน้ำ : สภาพโดยรวมปกติสามารถใช้งานได้มีวัชพืชขึ้นน้อย" แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น ตัวฝายโดยรวมมีสภาพปกติ มีวัชพืชขึ้นน้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่มีปริมาณหน้าฝายมากเนื่องจากประตูลระบายน้ำชำรุด ดังนั้นควรได้รับการขุดลอก และเปลี่ยนประตูลระบายน้ำใหม่ ควรวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่