

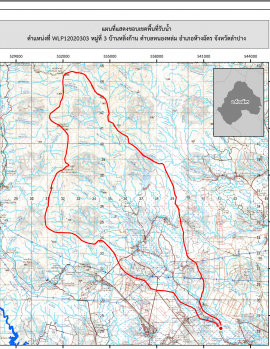


ชื่อฝาย - ชื่อลำน้ำ แม่โพร ลำน้ำสาขาของ แม่ตุ่ย ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 12 ต.ค. 66
หมู่บ้าน หมู่ที่ 03 หลิ่งก้าน ตำบล หองหล่ม อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. อายุฝาย มากกว่า 15 ปี หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.หองหล่ม ออกแบบเอง

พิกัดฝาย			
X(UTM)	542051	Y(UTM)	2028274
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง		ความสูงสันฝาย : 1.00 เมตร	ความยาวสันฝาย : 25.00 เมตร
ประตุนระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.200*1.00	จำนวน : 13 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
3. ส่วนควบคุมน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☒ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	
			

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 แผนที่พื้นที่รับน้ำของฝาย ข้อมูล WLP12020303 หมู่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย A = 74.61 ตารางกิโลเมตร L = 127.331 กิโลเมตร LC = 63.666 กิโลเมตร H = 990 เมตร s = 0.0078 Return period = 100 ปี อัตราการไหลสูงสุด = 119.52 ลบ.ม./วินาที	สภาพโดยรวมของฝาย "เป็นฝาย คสล. มีอายุมากกว่า 15 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนเหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนควบคุมน้ำ : ปกติมีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วนท้ายน้ำ : ปกติมีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะปานกลาง ทรุดตัว แตกกร้าว และเคลื่อนตัวน้อย ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : น้อย" แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น "มีสภาพโดยรวมปกติ แต่ส่วน Protection ท้ายน้ำควรได้รับการปรับปรุงเนื่องจากมีการกัดเซาะเดิมทาง อบต.หองหล่มได้ก่อสร้างกำแพงคสล. แต่ไม่สามารถป้องกันได้ ควรใช้เป็นหินเรียงในร่องเกเบี้ยนเพื่อป้องกันการกัดเซาะทั้งตลิ่งด้านข้าง และท้องน้ำ ควรวางแผนการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม"