



การตรวจสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย



รหัสฝายที่ : WPH030400901

ชื่อฝาย ป่าบงใต้      ชื่อลำน้ำ ป่าบง      ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำ/ยม      ประเภทลำน้ำ ลำห้วย      วันที่สำรวจ 19 มิ.ย. 68  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข      ตำบล เวียงต้า      อำเภอ ลอง      จังหวัด แพร่  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2525      อายุฝาย 43      หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเวียงต้า      ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน      ใช้งบของ : สภาตำบล

พิกัดฝาย			
X(UTM)	599592	Y(UTM)	2017911

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตดตรง	ความสูงสันฝาย : 1.20 เมตร	ความยาวสันฝาย : 10.0 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : ไม่มี	ชนิดบานประตู : -	ขนาด (กว้าง*สูง) : -	จำนวน : - ชุด      ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

## พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ

## สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

## ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย

A = 5.78 ตารางกิโลเมตร

L = 15.3 กิโลเมตร

LC = 7.65 กิโลเมตร

H = 580 เมตร


s = 0.04

c = 0.2

I = 66.62 มิลลิเมตร/ชั่วโมง

Return period = 100 ปี

อัตราการไหลสูงสุด = 21.4 ลบ.ม./วินาที

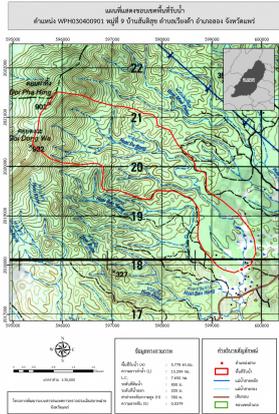

## สภาพโดยรวมของฝาย

ฝายป่าบงใต้เป็นฝายคอนกรีตเก่า ก่อสร้างมานานและสภาพปัจจุบันพังเสียหายทั้งหมด ไม่เหลือโครงสร้างเดิม มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างสภาพปกติ ไม่เจอความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ส่วนเหนือน้ำ : พังเสียหายทั้งหมด ไม่สามารถประเมินได้ ส่วนควมคุมน้ำ : พังเสียหายทั้งหมด ไม่สามารถประเมินได้ ส่วนท้ายน้ำ : พังเสียหายทั้งหมด ไม่สามารถประเมินได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างไม่มีการตาดผิวคอนกรีต แต่มีตะกอนสะสมปริมาณปานกลาง สามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ตะกอนสะสมหน้าฝายมีปริมาณปานกลาง

## แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

แนวทางการแก้ไขฝายป่าบงใต้ ควรดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างฝายใหม่ เนื่องจากโครงสร้างเดิมพังเสียหายทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งวางแผนขุดลอกตะกอนที่สะสมบริเวณหน้าฝายและท้ายน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะการไหลของน้ำ และปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิศวกรรมและสภาพพื้นที่ เพื่อรองรับการใช้งานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน