



ชื่อฝาย **ชื่อลำน้ำ** แม่น้ำจาง **ลำน้ำสาขาของ** แม่น้ำวัง **ประเภทลำน้ำ** แม่น้ำสาขา **วันที่สำรวจ** 17 ก.ค. 66
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 วังพร้าวพัฒนา **ตำบล** วังพร้าว **อำเภอ** เกาะคา **จังหวัด** ลำปาง
ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. **อายุฝาย** มากกว่า 20 ปี **หน่วยงานรับผิดชอบ** เทศบาลตำบลวังพร้าว ใช้แบบมาตรฐาน : กรมชลประทาน

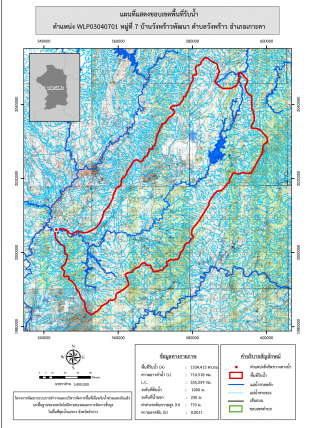
| พิกัดฝาย | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| X(UTM) | 543450 | Y(UTM) | 2006180 |

| ลักษณะทั่วไป | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน | ความสูงสันฝาย : 3.50 เมตร | ความยาวสันฝาย : 65.00 เมตร | |
| ประตูระบายน้ำ : มี | ชนิดบานประตู : บานตรง | ขนาด (กว้าง*สูง) : 2.00*1.75 | จำนวน : 6 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : - |
| อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี | | | |
| ระบบส่งน้ำ : ไม่มี | ลักษณะคลอง : - | ขนาดกันคลองกว้าง : - เมตร | ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร |

| ปี พ.ศ. | รายการซ่อม | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|---------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| 2558 | ซ่อมแซมส่วนเหนือน้ำและส่วนท้ายน้ำ | เทศบาลตำบลวังพร้าว | |

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

| สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element) | | | |
|---|---|--|---|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีปานกลาง | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีมาก |
|  |  |  |  |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | |
|  |  |  |  |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย | 6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | |
|  |  |  | |

| พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ | สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น |
|---|---|
| <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 1534.41 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 710.52 กิโลเมตร</p> <p>LC = 355.26 กิโลเมตร</p> <p>H = 770 เมตร</p> <p>s = 0</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 803.5074467</p> <p>ลบ.ม./วินาที</p>  | <p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>เป็นฝายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังพร้าวถ่ายโอนจากกรมชลประทาน มีสภาพแต่ละส่วนดังนี้</p> <p>ส่วน Protection เหนือน้ำ : มีการกัดเซาะและทรุดตัวน้อยมีตะกอนบริเวณหน้าฝายปานกลาง มีวัชพืชขึ้นน้อย โดยรวมมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้</p> <p>ส่วนเหนือน้ำ : มีตะกอนบริเวณหน้าฝายปานกลางมีวัชพืชขึ้นน้อย โดยรวมมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้</p> <p>ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะ ทรุดตัว และแตกร้าวน้อยบริเวณโครงสร้างประตูน้ำ โดยรวมยังสามารถใช้งานได้ แต่ประตูระบายน้ำชำรุดทุกตัวไม่สามารถเปิด/ปิดได้ มีวัชพืชขึ้นน้อย</p> <p>ส่วนท้ายน้ำ : โดยรวมมีสภาพปกติ</p> <p>ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะ ทรุดตัว แตกร้าว และเคลื่อนตัวน้อยโดยรวมยังสามารถใช้งานได้ มีวัชพืชขึ้นน้อย มีตะกอนน้อย</p> <p>ระบบส่งน้ำ : ใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า"</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ตัวฝายโดยรวมมีสภาพปกติ มีวัชพืชขึ้นน้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ประตูระบายน้ำชำรุด ดังนั้นควรได้รับการตรวจสอบว่าสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้หรือไม่หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ควรเปลี่ยนประตูระบายน้ำใหม่ควรวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่</p> |