



ชื่อฝาย ชื่อลำน้ำ ห้วยแม่ฆาน ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำจาง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 15 ก.ค. 66  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดอนมูล ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. อายุฝาย หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.หัวเสือ ใช้แบบมาตรฐาน : มข.2527

พิกัดฝาย			
X(UTM)	570833	Y(UTM)	2007754

### ลักษณะทั่วไป

ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง ความสูงสันฝาย : 1.80 เมตร ความยาวสันฝาย : 25.00 เมตร  
 ประตุน้ำ : ไม่มี ชนิดบานประตู : - ขนาด (กว้าง\*สูง) : - จำนวน : - ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -  
 อาคารบังคับน้ำ : มี  
 ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต ขนาดกันคลองกว้าง : 0.35 เมตร ความยาวประมาณ : 1.00 กิโลเมตรเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ


### ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

#### สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีปานกลาง 2. ส่วนเหนือน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีปานกลาง




3. ส่วนควบคุมน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม 4. ส่วนท้ายน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย

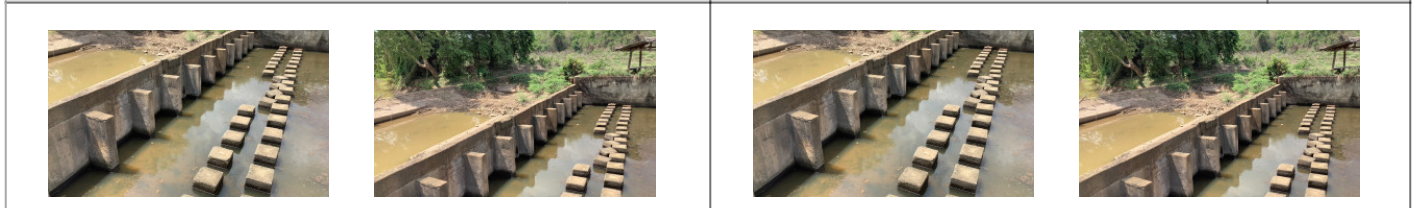

5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม 6. ระบบส่งน้ำ :  ใช้งานได้ดี  ปานกลาง  ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย



#### พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ

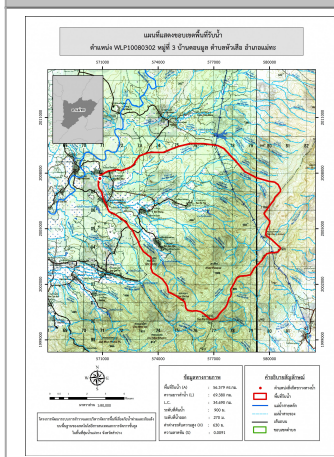

#### สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

**สภาพโดยรวมของฝาย**  
 เป็นฝาย มข.2527 ในความรับผิดชอบของ อบต.หัวเสือได้รับโอนจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ  
 สร้างทดแทนฝายเดิม เมืองค้ประกอบ และสภาพฝายดังนี้  
 ส่วนเหนือน้ำ : มีฝายเดิมที่ไม่ได้รื้อถอนกีดขวางทางน้ำ  
 ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะ ทรุดตัว แตกร้าว รั่ว  
 และมีรูโหว่เนื่องจากมีการกัดเซาะที่ส่งผลจากฝายเดิมที่อยู่ทางด้านเหนือน้ำ  
 ส่วนท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะ และทรุดตัวน้อย โดยรวมมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้  
**แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น**  
 ตัวฝายยังพอใช้งานได้แต่ควรปรับปรุงส่วนเหนือน้ำคือ รื้อถอนฝายเดิมออก  
 และก่อสร้างแนวป้องกันกัดเซาะด้านเหนือน้ำทั้งส่วนพื้น และลาดด้านข้าง  
 วางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่