






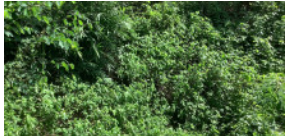
ชื่อฝาย สระห้วยแตกแต้ ชื่อลำน้ำ ห้วยแตกแต้ ลำน้ำสาขาของ คลองชลประทาน/แม่น้ำวัง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 5 ส.ค. 67

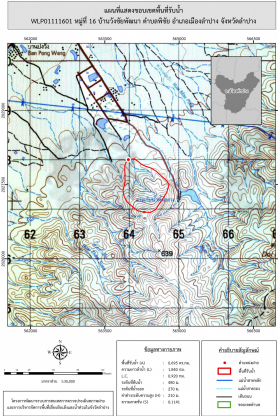
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16 วังชัยพัฒนา ตำบล พิชัย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. - อายุฝาย - หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.พิชัย ออกแบบเอง

พิกัดฝาย			
X(UTM)	563976	Y(UTM)	2028006
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : อื่นๆ	ความสูงสันฝาย : - เมตร	ความยาวสันฝาย : - เมตร	
ประตुरะบายน้ำ : ไม่มี	ชนิดบานประตู : -	ขนาด (กว้าง*สูง) : -	จำนวน : - ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนบ่อกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทరుดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม	
			
5. ส่วนบ่อกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 0.695 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 1.84 กิโลเมตร</p> <p>LC = 0.92 กิโลเมตร</p> <p>H = 210 เมตร</p> <p>s = 0.1141</p> <p>c = 0.2</p> <p>l = 100 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 3.86 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>เป็นสระเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง สภาพโดยรวมสามารถใช้งานได้</p> <p>ควรปรับปรุงทางระบายน้ำล้นของตัวสะพานหามิงประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>มีสภาพโดยรวมปกติ ควรวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม</p> <p>หากมีงบประมาณควรก่อสร้างทางระบายน้ำล้นใหม่ให้มีขนาด และรูปแบบที่เหมาะสม</p>