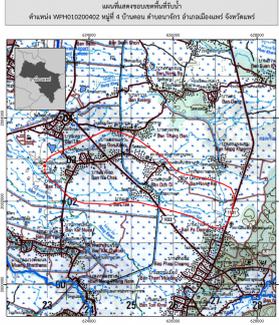


ชื่อฝาย ชื่อลำน้ำ เหมืองตอน ลำน้ำสาขาของ เหมืองยาว/แม่น้ำยม ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง วันที่สำรวจ 29 ก.ค. 68  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอน ตำบล นาจักร อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. อายุฝาย มากกว่า 15 ปี หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.นาจักร ออกแบบเอง

| พิกัดฝาย                      |                           |                              |                                       |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| X(UTM)                        | 622945                    | Y(UTM)                       | 2002851                               |
| ลักษณะทั่วไป                  |                           |                              |                                       |
| ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง | ความสูงสันฝาย : 2.00 เมตร | ความยาวสันฝาย : 8.00 เมตร    |                                       |
| ประตูระบายน้ำ : มี            | ชนิดบานประตู : บานตรง     | ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.00*1.80 | จำนวน : 1 ชุด    ชนิดเครื่องยกบาน : - |
| อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี        |                           |                              |                                       |
| ระบบส่งน้ำ : ไม่มี            | ลักษณะคลอง : -            | ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร   | ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร        |
| ข้อมูลประวัติการซ่อม          |                           |                              |                                       |
| ปี พ.ศ.                       | รายการซ่อม                | หน่วยงาน                     | หมายเหตุ                              |
|                               |                           |                              |                                       |

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

| สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม      | ตะกอนมีน้อย   | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย   |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย   | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม  | ตะกอนมีน้อย   |
|    |  |    |  |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม       | ตะกอนมีน้อย   | 6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม              |   |

| พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ  | สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น   |
|---|---|
|  <p><b>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</b><br/>                     A = 5.57 ตารางกิโลเมตร<br/>                     L = 14.35 กิโลเมตร<br/>                     LC = 7.17 กิโลเมตร<br/>                     H = 30 เมตร<br/>                     s = 0<br/>                     c = 0.25<br/>                     I = 35 มิลลิเมตร/ชั่วโมง<br/>                     Return period = 100 ปี<br/>                     อัตราการไหลสูงสุด = 13.55 ลบ.ม./วินาที</p> | <p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b><br/>                     เป็นฝายคสล. ก่อสร้างโดยที่ว่าการอำเภอเมือง ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาจักร อายุฝายมากกว่า 15 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนเหนือน้ำ : สภาพปกติโดยรวมใช้งานได้ ส่วนควบคุมน้ำ : สภาพปกติโดยรวมใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : สภาพปกติโดยรวมใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มี ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : น้อย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b><br/>                     มีสภาพโดยรวมปกติ ควรวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม</p> |