

ชื่อฝาย ชื่อลำน้ำ แม่สวก ลำน้ำสาขาของ แม่ตา/แม่น้ำยม ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 10 มิ.ย. 68  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านอิม ตำบล ตำพามอก อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2560 อายุฝาย 8 หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.ตำพามอก ไซ้แบบมาตรฐาน : มข.2527

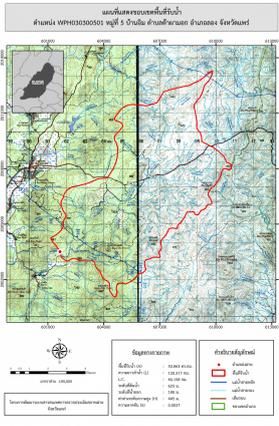
พิกัดฝาย			
X(UTM)	601651	Y(UTM)	2003501

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : <u>ฝายไหลตกตรง</u>	ความสูงสันฝาย : <u>1.50 เมตร</u>	ความยาวสันฝาย : <u>17.00 เมตร</u>	
ประตูระบายน้ำ : <u>ไม่มี</u>	ชนิดบานประตู : <u>-</u>	ขนาด (กว้าง*สูง) : <u>-</u>	จำนวน : <u>- ชุด</u> ชนิดเครื่องยกบาน : <u>-</u>
อาคารบังคับน้ำ : <u>ไม่มี</u>			
ระบบส่งน้ำ : <u>ไม่มี</u>	ลักษณะคลอง : <u>-</u>	ขนาดท้องคลองกว้าง : <u>- เมตร</u>	ความยาวประมาณ : <u>- กิโลเมตรเมตร</u>

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีปานกลาง	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีปานกลาง
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 53.86 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 120.32 กิโลเมตร</p> <p>LC = 60.16 กิโลเมตร</p> <p>H = 445 เมตร</p> <p>s = 0</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 281.46 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b></p> <p>เป็นฝาย มข.2527 ก่อสร้างโดย อบต.ตำพามอก เมื่อปี พ.ศ.2560 มีอายุ 8 ปี</p> <p>มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนเหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนควบคุมน้ำ : ปกติ แต่ร่วสะพานหักเนื่องจากน้ำป่า แต่ตัวฝาย และสะพานยังใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : ปกติ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มี ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ปานกลาง</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b></p> <p>มีสภาพโดยรวมปกติ สามารถใช้งานต่อไปได้ ควรวางแผนการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม</p>