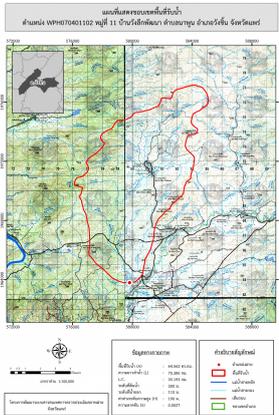


ชื่อฝาย **ชื่อลำน้ำ แม่พูน** ลำน้ำสาขาของ **แม่สิน/แม่น้ำยม** ประเภทลำน้ำ **ลำห้วย** วันที่สำรวจ **19 มิ.ย. 68**  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ **11 บ้านวังลึกพัฒนา ตำบล นาพูน** อำเภอ **วังชิ้น** จังหวัด **แพร่**  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. **2565** อายุฝาย **3** หน่วยงานรับผิดชอบ **อบต.นาพูน** ไซ้แบบมาตรฐาน : **มข.2527**

พิกัดฝาย			
X(UTM)	579818	Y(UTM)	1963790
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : <b>อื่นๆ</b>	ความสูงสันฝาย : <b>1.00 เมตร</b>	ความยาวสันฝาย : <b>8.00 เมตร</b>	
ประตูระบายน้ำ : <b>มี</b>	ชนิดบานประตู : <b>บานตรง</b>	ขนาด (กว้าง*สูง) : <b>1.00*0.50</b>	จำนวน : <b>2 ชุด</b> ชนิดเครื่องยกบาน : <b>-</b>
อาคารบังคับน้ำ : <b>ไม่มี</b>			
ระบบส่งน้ำ : <b>ไม่มี</b>	ลักษณะคลอง : <b>-</b>	ขนาดท้องคลองกว้าง : <b>- เมตร</b>	ความยาวประมาณ : <b>- กิโลเมตรเมตร</b>
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 64.56 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 70.39 กิโลเมตร</p> <p>LC = 35.19 กิโลเมตร</p> <p>H = 190 เมตร</p> <p>s = 0</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 305.73 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b></p> <p>เป็นฝาย มข.2527 ก่อสร้างโดย อบต.แม่พูน เมื่อปี พ.ศ.2565 อายุฝาย 3 ปี</p> <p>มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนเหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนควบคุมน้ำ : สภาพปกติโดยรวมใช้งานได้ มีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วนท้ายน้ำ : สภาพปกติโดยรวมใช้งานได้ มีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มี ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : น้อย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b></p> <p>มีสภาพโดยรวมปกติ ควรวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม</p>